
RELATÓRIO PRELIMINAR DE INSPEÇÃO DE ESTÁDIO

Nome: MUNICIPAL NELSON ANTONIO DA SILVA	Apelido: ARAPUCÃO
Cidade: JATAÍ	Estado: GOIÁS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ	

Nome do Inspetor: REGINALDO LUIZ DOS SANTOS CORDEIRO	Data da Inspeção: 11/10/2011
--	------------------------------

Principais Recomendações e Restrições:

1. **O Portão de Acesso e Estacionamento ao interior do Estádio para o Ônibus dos Atletas da Equipe Visitante deverá ser concluído**, no que diz respeito à regularização e pavimentação do piso, bem como a entrada com desnível à porta de acesso direto a circulação dos Vestiários,
 2. **O Portão de Acesso e Estacionamento ao interior do Estádio para os Veículos dos Árbitros é o mesmo do Ônibus dos Atletas da Equipe da Casa**, no que diz respeito à circulação aos Vestiários também se faz pela mesma. Se inverter, ou seja, fizer o Acesso dos Árbitros pela outra entrada, também seria pelo mesmo acesso dos Atletas Visitantes, portanto deve-se pedir escolta militar e orientar os Árbitros antes da chegada para conhecimento,
 3. **Os Vestiários dos Atletas da Casa, Visitantes e dos Árbitros precisam melhorar os Acabamentos, as Acomodações e os Acessórios**, ou seja, **Colocação de Pisos Cerâmicos e Azulejos** nas áreas molhadas (chuveiros e boxes dos vasos sanitários), **Colocação de Placas de Borracha ou Grama Sintética** nas áreas secas (aquecimento, troca de vestuário, etc) **com remoção do carpet existente** e nas escadarias do túnel de acesso ao campo de jogo, **Colocação de Bancos em Madeiras ou Cadeiras Estofadas com Armários ou Cabideiras** para melhorar as acomodações, **Colocação de Acessórios nos Vasos Sanitários e Lavatórios** (tampa c/ assento, porta papel higiênico, saboneteira e porta papeleira), bem como **reposição de chuveiros** para água quente,
 4. **Não existem Acomodações Adequadas para o Público Visitante**, portanto **deverão ser Adequados, Instalados e Construídos um Portão de Acesso e uma Bilheteria**, bem como a **regularização dos Acessos Externos e Internos** às Arquibancadas e **Instalação de Alambrado Duplo** separando o Público da Casa do Visitante, reservando ainda um Bloco de Sanitários e Bares Existente para o Público Visitante,
 5. **Os Sanitários para o Público da Casa são Insuficientes**, no que diz respeito às Arquibancadas localizadas do lado oposto da Social (arquibancadas cobertas), **devendo ser construídos ao menos um bloco a mais de Sanitários Masculino-Feminino e Bares** atrás destas Arquibancadas Descobertas,
 6. **Não Existem Acessos, Circulações e Acomodações Adaptados e Sinalizados, nem Sanitários para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (cadeirantes)**, devendo ser providenciados espaços adequados e sinalizados com boa visibilidade para o campo de jogo de acordo com legislação vigente,
 7. **Deverá ser Instalado e/ou Construído Alambrado em cima de Mureta Existente, externa ao Fosso que separa a Geral do Campo de Jogo**, a fim de impedir a transposição de Torcedores para melhor garantia da segurança não só dos Atletas como também dos Árbitros e Imprensa,
 8. **O Gramado no geral possui muitos buracos e falhas**, os quais já iniciarão a **Recuperação**, porém não concluída, **devendo ser concluída totalmente**,
 9. **Efetuar Limpeza Geral** de pedras e entulhos ao longo das **Arquibancadas Descobertas**,
 10. **Os Sanitários para o Público em geral necessitam de Limpeza e Higienização**, pois foram encontrados em péssimo estado de higiene, bem como a instalação de acessórios nos boxes de vasos sanitários como tampa e assento, lixeira c/ tampa e pedaleira e porta papel higiênico e nos lavatórios saboneteira e toalheiro, etc.
 11. Deverá ser **Adequada, Melhorada, Padronizada e Complementada** toda **Sinalização Externa e Interna dos Acessos de Entrada e Saída de Emergência para as Arquibancadas**, bem como **circulação interna e acesso para Sanitários e Bares**,
-

Principais Recomendações e Restrições (Continuação):

12. Deverá ser ampliado o número de Cabines de Rádio e de Televisão, em ambos os níveis existentes, principalmente no nível superior onde já existem 02 Cabines com Divisórias,
 13. Deverão ser instaladas Cadeiras na área da Tribuna de Honra (nível superior das arquibancadas cobertas),
 14. Deverá ser substituída a Lâmpada Queimada da Torre de Iluminação localizada junto ao portão de serviços para Ambulância, Máquinas para Manutenção do Gramado, etc.
 15. Deverão ser Instaladas Catracas Eletrônicas junto aos Portões de Entrada para o Público ao interior do Estádio, pois não existem catracas nestes acessos,
 16. Deverão ser instaladas Câmaras de Monitoramento nas Arquibancadas para Público Local, Visitante e Divisão de Torcidas, Circulações, Bares e Lanchonetes, Catracas, Portões de Entrada e Saída de Emergência, bem como nas Bilheterias.
-

Conclusões:

Estádio Não Aprovado:

Capacidade de Público Sentado: 13.917 espectadores sentados (capacidade aferida “in loco” pelo Inspetor da CBF acompanhado pelo Administrador do Estádio o Sr. Ivanoy Rodrigues)

Todos os itens deverão ser atendidos Imediatamente antes da realização de eventos esportivos (jogos de futebol)

Assinatura do Inspetor: REGINALDO LUIZ DOS SANTOS CORDEIRO Engenheiro Civil – Membro do GT/IE da CBF	Data da Emissão: 13/10/2011
--	--------------------------------

O RPIE deverá ser emitido no prazo de 48 horas decorridas da inspeção